



## Informe de inspección TV

Fecha: <b>04.03.2013</b>	Nº Contrato:	Climatología: <b>Despejado, seco</b>	Operador: <b>Naranjo/Miguel</b>	Número del tramo: <b>10</b>	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: <b>Mercedes Vito</b>	Cámara: <b>Sirius</b>	Preestablecido:	Limpieza previa: <b>no</b>	Grado:

Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Plano N° 1:	Pozo inicio: <b>Pozo 2</b>
Población: <b>Valladolid</b>	Plano N° 2:	Pozo final: <b>a 1 inicio</b>
Situación: <b>acera</b>	Nº Vídeo:	Long. del tramo: <b>44,4 m</b>

Motivo de inspección: <b>Control general del estado</b>	Sección: <b>DN 400mm</b>
Tipo de red: <b>Red mixta (fecales/pluviales)</b>	Material: <b>hormigón</b> Long. tubo:
Zona: <b>Huerta del Rey</b>	Revestimiento inte.: Reservado:

Comentario:

1:325	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 2, en acera, junto a semaforo y paso cebra. A éste salen 4 sumideros y una acometida			
	11,20	RJ	Roturas. Faltan trozos en la junta a las 08 horas			38_2a
	30,80	JA	Junta abierta desde 06 hasta 07 horas, con raíces			39_3a, b
	44,40	IFIN	Fin de la inspección en pozo 1 (inicio), en jardín. A éste sale una acometida. Pozo sucio			



## Informe fotográfico de inspección

Población: <b>Valladolid</b>	Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Fecha: <b>04.03.2013</b>	Número del tramo: <b>10</b>	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 38\_2a  
11,2m, Roturas. Faltan trozos en la junta a las 08 horas



Fotografía: 39\_3a  
30,8m, Junta abierta desde 06 hasta 07 horas, con raíces



Fotografía: 39\_3b  
30,8m, Junta abierta desde 06 hasta 07 horas, con raíces



## Informe de inspección TV

Fecha: <b>04.03.2013</b>	Nº Contrato:	Climatología: <b>Despejado, seco</b>	Operador: <b>Naranjo/Miguel</b>	Número del tramo: <b>11</b>	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: <b>Mercedes Vito</b>	Cámara: <b>Sirius</b>	Preestablecido:	Limpieza previa: <b>no</b>	Grado:

Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Plano N° 1:	Pozo inicio: <b>Pozo 2</b>
Población: <b>Valladolid</b>	Plano N° 2:	Pozo final: <b>a 3</b>
Situación: <b>acera</b>	Nº Vídeo:	Long. del tramo: <b>26,4 m</b>
Motivo de inspección: <b>Control general del estado</b>	Sección: <b>DN 400mm</b>	
Tipo de red: <b>Red mixta (fecales/pluviales)</b>	Material: <b>hormigón</b>	Long. tubo:
Zona: <b>Huerta del Rey</b>	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:200	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 2, en la acera, junto a semáforo y paso cebra. A éste salen 4 sumideros y una acometida			
	7,60	ICOM	Existe una raíz gruesa a lo largo del tubo		42_2a	
	9,20	VR	Retención de agua			
	17,80	GJ	Grieta en la junta a las 12 horas. Anchura 1 cm		44_4a	
	26,30	INCS	Cámara por debajo del agua, no hay visibilidad			
	26,40	IFIN	Fin de la inspección			



## Informe fotográfico de inspección

Población: <b>Valladolid</b>	Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Fecha: <b>04.03.2013</b>	Número del tramo: <b>11</b>	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 42\_2a  
7,6m, Existe una raíz gruesa a lo largo del tubo



Fotografía: 44\_4a  
17,8m, Grieta en la junta a las 12 horas. Anchura 1 cm



## Informe de inspección TV

Fecha: <b>08.04.2013</b>	Nº Contrato:	Climatología: <b>Despejado, seco</b>	Operador: <b>Naranjo/Miguel</b>	Número del tramo: <b>12</b>	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: <b>Mercedes Vito</b>	Cámara: <b>Sirius</b>	Preestablecido:	Limpieza previa: <b>sí</b>	Grado:

Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Plano N° 1:	Pozo inicio: <b>Pozo 3</b>
Población: <b>Valladolid</b>	Plano N° 2:	Pozo final: <b>a 4</b>
Situación: <b>acera</b>	Nº Vídeo:	Long. del tramo: <b>38,8 m</b>
Motivo de inspección: <b>Control general del estado</b>	Sección: <b>DN 400mm</b>	
Tipo de red: <b>Red mixta (fecales/pluviales)</b>	Material: <b>hormigón</b>	Long. tubo:
Zona: <b>Huerta del Rey</b>	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:300	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 3, en la acera. A éste salen 2 sumideros			
	2,50	JH	Junta con hormigón interior desde 04 hasta 08 horas		48_2a	
	5,10	JH	Junta con hormigón interior desde 05 hasta 07 horas		49_3a	
	36,60	INCS	Cámara por debajo del agua, no hay visibilidad			
	38,80	ICOM	En todo el tramo inspeccionado las juntas tienen hormigón por dentro			
	38,80	IFIN	Fin de la inspección en pozo 4, situado en zona ajardinada			




## Informe fotográfico de inspección

Población: <b>Valladolid</b>	Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Fecha: <b>08.04.2013</b>	Número del tramo: <b>12</b>	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 48\_2a  
2,5m, Junta con hormigón interior desde 04 hasta 08 horas

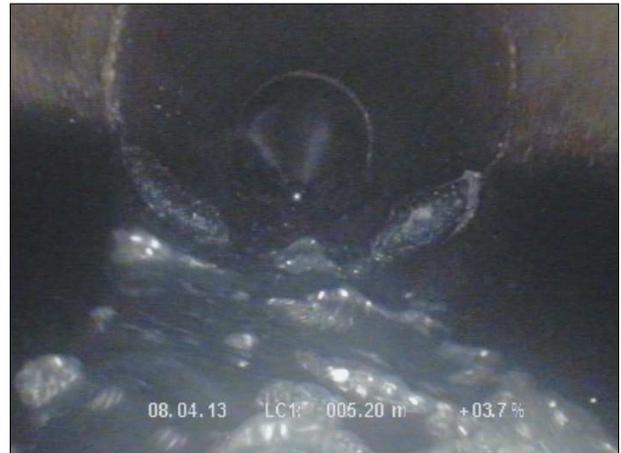

Fotografía: 49\_3a  
5,1m, Junta con hormigón interior desde 05 hasta 07 horas



## Informe de inspección TV

Fecha: <b>08.04.2013</b>	Nº Contrato:	Climatología: <b>Despejado, seco</b>	Operador: <b>Naranjo/Miguel</b>	Número del tramo: <b>13</b>	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: <b>Mercedes Vito</b>	Cámara: <b>Sirius</b>	Preestablecido:	Limpieza previa: <b>sí</b>	Grado:

Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Plano N° 1:	Pozo inicio: <b>Pozo 4</b>
Población: <b>Valladolid</b>	Plano N° 2:	Pozo final: <b>a 5</b>
Situación: <b>acera</b>	Nº Vídeo:	Long. del tramo: <b>44 m</b>
Motivo de inspección: <b>Control general del estado</b>	Sección: <b>DN 400mm</b>	
Tipo de red: <b>Red mixta (fecales/pluviales)</b>	Material: <b>hormigón</b>	Long. tubo:
Zona: <b>Huerta del Rey</b>	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:325	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 4, zona ajardinada. A éste salen 2 sumideros y una acometida			
	40,50	ICOM	En todo el tramo inspeccionado, las juntas tiene hormigón en su interior			54_2a
	44,00	IFIN	Fin de la inspección en pozo 5, situado dentro del jardín. A éste salen 4 sumideros. Hay una filtración de agua			55_3a




## Informe fotográfico de inspección

Población: <b>Valladolid</b>	Calle: <b>C/ Sanchez Arjona</b>	Fecha: <b>08.04.2013</b>	Número del tramo: <b>13</b>	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 54\_2a  
40,5m, En todo el tramo inspeccionado, las juntas tiene hormigón en su interior

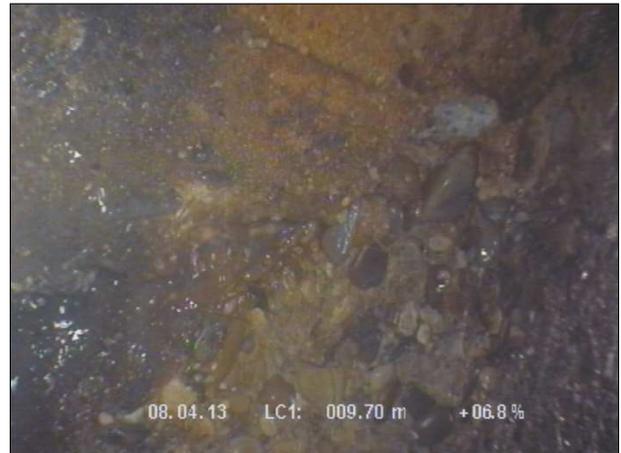

Fotografía: 55\_3a  
44m, Fin de la inspección en pozo 5, situado dentro del jardín. A éste salen 4 sumideros. Hay una filtración de agua

